



**КАЛИБРАТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ
СТАНДАРТНЫХ СИГНАЛОВ КИСС-03**



2.085.003 РЭ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: teplobor.dfc!gc`i`hcb`fi | эл. почта: tpp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, конструкции прибора, технические характеристики, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации калибратора-измерителя стандартных сигналов КИСС-03. Эксплуатация прибора возможна только после изучения настоящего руководства.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-03 (в дальнейшем – **прибор**) предназначен для проверки, настройки и поверки показывающих и регистрирующих приборов, различных измерительных комплексов, а также может применяться при выполнении пуско-наладочных работ в различных отраслях промышленности.

1.2 Основные функции прибора

Основными являются следующие функции:

- Измерение значений постоянного тока или напряжения.
- Измерение сопротивления.
- Измерение температуры с помощью термопреобразователей сопротивлений (ТС) с номинальной статической характеристикой преобразования 50М, 100М, 50П, 100П (в дальнейшем – ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 соответственно), Pt100, подключенных по 4-проводной линии связи (ГОСТ 6651-2009).
- Измерение температуры с помощью термопар (ТП) типов S, K, L, B, A-1, N, J (ГОСТ Р 8.585-2001) с компенсацией температуры «холодных» спаев.
- Генерация постоянного тока или напряжения с возможностью плавной регулировки и задания от одного до шести значений генерируемого параметра. Вывод значений осуществляется циклически, с помощью нажатия одной клавиши. Имеется возможность изменять направление вывода значений.
- Генерация ТЭДС ТП типов S, K, L, B, A-1, N, J с возможностью компенсации ТЭДС «холодных» спаев и плавной регулировки.
- Генерация и измерение постоянного тока и/ или напряжения одновременно, с возможностью установки одного значения генерируемого параметра.

1.3 Дополнительные функции прибора

– Сервисный режим «Таблица значений ТС», который обеспечивает возможность просмотра на индикаторе значений ТСП и ТСМ по ГОСТ 6651-2009 в Омах, при задании температуры в градусах Цельсия.

– Измерение температуры с помощью внутреннего Pt100 ($W_{100}=1,3850$) в диапазоне температуры от 5 до 45 °С.

– Режим работы «Калибровка КИСС-03».

1.4 Технические характеристики

1.4.1 Прибор работает в трех основных режимах: измерение; генерация; измерение и генерация одновременно.

1.4.2 Характеристики основных функций прибора приведены в **таблице 1а**.

Характеристики плавных изменений значений в режимах генерации приведены в **таблице 1б**.

Таблица 1а

<i>Функция прибора</i>	<i>Диапазон</i>	<i>Разрешающая способность</i>	<i>Кол. индицируемых разрядов</i>	<i>Примечание</i>
Измерение напряжения	$\pm 0,500000$ В $\pm 2,50000$ В $\pm 12,5000$ В	1 мкВ 10 мкВ 100 мкВ	6	–
Измерение тока	$\pm 22,000$ мА	1 мкА	5	–
Измерение сопротивления	от 0 до 200,00 Ом от 0 до 2000,0 Ом	0,01 Ом 0,1 Ом	5	–
Измерение температуры с помощью ТС	См. пп. 1.4.7	0,1 °С	4	Подключение по 4-проводной линии с сопротивлением каждой линии не более 5 Ом
Измерение температуры с помощью ТП	Согласно таблице 3	0,1 °С	5	Общее сопротивление линий ТП - не более 100 Ом
Генерация напряжения	от 0 до 0,100000 В	1 мкВ	6	При токе нагрузки не более 2,5 мА
	от 0 до 1,00000 В	10 мкВ		
	от 0 до 11,0000 В	100 мкВ		
Генерация тока	от 0 до 22,000 мА	1 мкА	5	Сопротивление нагрузки от 50 до 500 Ом
Генерация ТЭДС ТП	от 0 до 100,000 мВ	1 мкВ	5	–
Таблица значений ТС	См. п. 1.4.7	0,01 Ом	5	–

Таблица 16

Функция прибора	Диапазон	Дискретность изменения значений
Генерация напряжения	от 0 до 0,100000 В	10 мкВ
	от 0 до 1,00000 В	100 мкВ
	от 0 до 11,0000 В	1 мВ
Генерация тока	от 0 до 22,000 мА	1 мкА
Генерация ТЭДС ТП	-	1 °С

1.4.3 Прибор соответствует исполнению группы 3 по ГОСТ 22261-94.

1.4.4 Пределы допускаемой основной погрешности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Функции прибора	Пределы допускаемой основной погрешности	Примечание
Генерация напряжения	$\pm \left[0,05 + 0,0075 \left(\frac{U}{U_k} - 1 \right) \right], \%$	Погрешность относительная U_k, I_k, R_k – контрольные значения; U, I, R – предельные значения диапазона измерения (генерации)
Генерация и измерение тока	$\pm \left[0,05 + 0,01 \left(\frac{I}{I_k} - 1 \right) \right], \%$	
Измерение сопротивления	$\pm \left[0,08 + 0,05 \left(\frac{R}{R_k} - 1 \right) \right], \%$	
Измерение напряжения	$\pm \left[0,05 + 0,0025 \left(\frac{U}{U_k} - 1 \right) \right], \%$	
Измерение температуры		
Датчиком Pt100 из комплекта поставки	$\pm 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$	–
Внешним датчиком - ТСМ; - ТСП ($W_{100}=1,3910; 1,3850$): от – 185,0 до + 250,0 °С от + 250,0 до + 850,0 °С	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,7 \text{ } ^\circ\text{C}$	Без учета погрешности датчика
ТП	Согласно таблице 3	
Генерация ТЭДС ТП		–

1.4.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности прибора от изменения температуры на каждые 10 °С не превышают:

- предела основной погрешности при генерации тока;
- 1/2 соответствующего предела основной погрешности для остальных функций.

1.4.6 Диапазон измерений датчика Pt100 ($W_{100}=1,3850$), входящего в комплект поставки, от минус 10,0 до 100,0 °С.

1.4.7 Измерение температуры внешними датчиками ТСМ50, ТСМ100 ($W_{100}=1,4280$) и ТСП50, ТСП100 ($W_{100}=1,3910$), Pt100 ($W_{100}=1,3850$) в диапазоне температур:

- для ТСМ от минус 100,0 до плюс 200,0 °С;
- для ТСП, Pt100 от минус 185,0 до плюс 850,0 °С.

1.4.8 Характеристики генерации ТЭДС ТП и измерения температуры с помощью ТП типов S, K, L, B, A-1, N, J приведены в **таблице 3**.

Таблица 3

Типы термопар	Диапазон температур, °С	Поддиапазон, °С	Погрешность, °С	
			измерения*	генерации
S	от минус 50 до 1768	от минус 50 до 100	не нормируется	
		от 101 до 200	± 1,5	± 1,5
		от 201 до 1400	± 0,9	± 1,2
		от 1401 до 1768	± 1,0	± 1,2
K	от минус 130 до 1372	от минус 130 до 0	± 1,0	± 0,7
		от 1 до 400	± 0,7	± 0,5
		от 401 до 1200	± 0,7	± 0,5
		от 1201 до 1372	± 0,9	± 0,6
L	от минус 100 до 800	от минус 100 до 0	± 0,8	± 0,6
		от 1 до 800	± 0,6	± 0,3
B	от 300 до 1820	от 300 до 499	не нормируется	
		от 500 до 600	± 1,5	± 3,5
		от 601 до 1200	± 1,0	± 1,5
		от 1201 до 1820	± 0,9	± 1,3
A1	от 0 до 2500	от 0 до 1000	± 1,5	± 1,5
		от 1001 до 1800	± 0,9	± 0,9
		от 1801 до 2500	± 2,0	± 1,5
N	от минус 100 до 1300	от минус 100 до 1300	± 0,5	± 0,3
J	от минус 100 до 1100	от минус 100 до 0	± 1,0	± 0,7
		от 1 до 1100	± 0,7	± 0,5
Примечания				
1 * Погрешность ТП не включена в погрешность измерения.				
2 ** Погрешность не нормируется.				

1.4.9 Входное сопротивление прибора:

- при измерении постоянного напряжения: не менее 10 МОм;
- при измерении постоянного тока: не более 10 Ом.

1.4.10 Время установления рабочего режима не превышает 1 мин.

1.4.11 Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи, состоящей из шести элементов типа АА и суммарным номинальным напряжением 7,2 В, или от блока питания (БП), подключаемого в однофазную сеть напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

1.4.12 Выходное постоянное напряжение БП: $(9 \pm 0,5)$ В.

- 1.4.13 Индикация прибора о разряде аккумуляторной батареи (**АКБ**) до напряжения: $(5,0 \pm 0,1) \text{ В}$.
- 1.4.14 Мощность, потребляемая от сети, не более 5 В·А.
- 1.4.15 Продолжительность непрерывной работы от АКБ:
- в режимах, связанных с генерацией тока не менее 3 ч;
 - в остальных режимах не менее 8 ч.
- 1.4.16 Номинальное значение тока заряда АКБ 90 мА.
- 1.4.17 Время заряда АКБ не менее 14 ч.
- 1.4.18 Габаритные размеры 236×105×65 мм.
- 1.4.19 Масса прибора (без сумки и источника питания): не более 0,7 кг.

1.5 Состав изделия

Комплект поставки прибора указан в паспорте (2.085.003 ПС).

1.6 Устройство прибора

1.6.1 Прибор содержит: микропроцессор (**МП**), жидкокристаллический индикатор (**ЖКИ**), пленочную клавиатуру, цифро-аналоговый преобразователь (**ЦАП**), аналогово-цифровой преобразователь (**АЦП**), аналоговый коммутатор каналов, энергонезависимую память, блок питания (**БП**), аккумуляторная батарея (**АКБ**), стабилизатор напряжения + 5 В, преобразователь напряжений $\pm 15 \text{ В}$, минус 5 В, источник опорного напряжения 2,5 В, узел включения питания.

1.6.2 БП, кроме стабилизатора напряжения +9 В, имеет схему заряда АКБ. Заряд производится постоянным током, значение которого не зависит от напряжения АКБ. После окончания зарядки АКБ происходит автоматическое выключение схемы заряда, что исключает перезаряд и разрушение АКБ.

На БП имеется переключатель рода работ: **Р–З** (работа-заряд). Установка переключателя в положение **Р** применяется в случае питания прибора от сети. Прибор в этом режиме питается постоянным напряжением +9 В, АКБ полностью отключается от цепей электропитания. Перевод переключателя в положение **З**, приводит к включению схемы заряда АКБ, при этом электропитание прибора осуществляется постоянным напряжением + 9 В от стабилизатора напряжения БП.

Процесс заряда АКБ индицируется свечением светодиода на лицевой панели БП.

1.6.3 МП выполняет следующие функции:

- управление клавиатурой;
- управление и выдача информации на ЖКИ;
- переключение каналов и выбор режима измерения;
- математическая обработка результатов измерения;
- контроль разряда АКБ и выключение прибора;
- хранение и выполнение рабочей программы прибора.

В памяти МП содержатся сведения о характеристиках используемых ТС, ТП и соотношения, необходимые для вывода на индикатор измеренной и заданной температуры в градусах Цельсия.

1.6.4 Клавиатура пленочного типа позволяет выполнять следующие команды:

- включать и выключать прибор;
- выбирать необходимый режим измерения и/или генерации;
- выбирать необходимый тип ТС или ТП;
- вести диалог с рабочей программой;
- вводить числовые значения физических величин в режиме генерации.

1.7 Конструкция

Внешний вид прибора приведен в приложении Д.

1.7.1 Прибор выполнен в пластмассовом корпусе. Внутри корпуса расположена печатная плата с радиоэлементами.

Степень защиты прибора от проникновения влаги и пыли IP20 по ГОСТ 14254-96. В верхней части корпуса расположен отсек для аккумуляторной батареи.

1.7.2 На корпусе сверху для подключения внешних устройств расположены гнезда:

- **Ig/Rx** (для генерации тока и измерения сопротивления);
- **Uг** (для генерации напряжения);
- **└** (парное для гнезд **Ig/Rx** и **Uг**);
- **Ux** (для измерения входного напряжения);
- **Ix** (для измерения входного тока);
- ***** (парное для гнезд **Ux** и **Ix**);
- **ТП** (для подключения ТП).

Ниже расположен двухрядный 16-знаковый ЖКИ и клавиатура, соединенные с печатной платой с помощью жгутов.

1.7.3 Сбоку прибора со стороны гнезд расположены разъемы:

- **9 В** (для подключения к прибору БП);
- **ТС** (для подключения ТС).

1.7.4 Назначение функциональных клавиш

Все остальные клавиши предназначены для ввода цифровой информации.

1.8 Маркировка и упаковка

1.8.1 Маркировка

1.8.1.1 На крышке батарейного отсека и на лицевой панели нанесено наименование прибора.

1.8.1.2 На табличке (см. нижнюю крышку прибора), нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение знака утверждения типа;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата выпуска.

1.8.1.3 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба.

1.8.1.4 В паспорте на прибор указан класс точности в соответствии с ГОСТ 8.401-80 (для всех диапазонов в режимах генерации и измерения).

1.8.2 Упаковка

1.8.2.1 Приборы упакованы в потребительскую тару (сумку) по чертежам предприятия-изготовителя.

1.8.2.2 Принадлежности и запасные части находятся в той же сумке, что и прибор. Сюда же уложены паспорт и руководство по эксплуатации.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Условия эксплуатации

– Работа в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов.

– Работа в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 5 до 45 °С.

– Максимальная относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25°С.

2.2 Эксплуатационные ограничения

Ниже приведены **максимально-допустимые** значения следующих электрических параметров:

– напряжение питания на входе 9 В	15 В
– напряжение на входе U_x , относительно входа *	30 В
– напряжение на входе I_x , относительно входа *	30 В
– ток по входу I_x	80 мА
– напряжение на входе U_г , относительно входа ⊥	30 В
– напряжение на входе R_x/I_г , относительно входа ⊥	30 В
– напряжение на клеммах подключения ТП	30 В

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации прибора допускается лишь **кратковременное** (не более 2-3 с) воздействие на прибор вышеуказанных значений. При более продолжительном воздействии возможен выход из строя электронных компонентов схемы, а значит и самого прибора.

ВНИМАНИЕ!

При выключении и включении калибратора при работе с внешним блоком питания пользуйтесь следующим алгоритмом:

а) по окончании работы нажать клавишу “СЕТЬ”, затем отключить блок питания от сети;

б) в начале работы - включить блок питания в сеть, а затем нажать клавишу “СЕТЬ”.

2.3 Указание мер безопасности


2.3.1 Прибор КИСС-03 относится к группе электротехнических изделий, не требующих при эксплуатации соблюдения специальных мер безопасности.

2.3.2 К работе с блоком сетевого питания допускаются лица, знающие правила техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В.

2.3.3 Категорически запрещается производить ремонт при включенном в сеть блоке питания.

2.4 Подготовка к работе

Для подготовки к работе необходимо:

- удалить упаковку, извлечь прибор и принадлежности из сумки;
- перевести переключатель на БП в положение **Р**, подключить блок питания к разъему **9 В** прибора, а затем к сети 220 В, 50 Гц;
- в случае питания прибора от АКБ, установить элементы полярностью, согласно маркировке на корпусе. Элементы АКБ поставляются заводом-изготовителем в **разряженном состоянии**, поэтому перед первым использованием их необходимо **зарядить!** (пп. 1.4.13-1.4.17, 5.5-5.7);
- включить питание прибора клавишей **СЕТЬ** – при этом производится тест работоспособности узлов прибора, его самокалибровка и проверка калибровочных коэффициентов. После успешного завершения теста прибор автоматически устанавливается в режим измерения;
- подключить прилагаемые шнуры к входным или выходным гнездам прибора в соответствии с поставленной задачей;
- последовательно нажимая клавишу  убедиться, что на ЖКИ правильно отображаются сообщения о каждом режиме работы прибора.

Прибор готов к работе.

- **ВНИМАНИЕ!** Перед включением прибора проверьте, что отключены все внешние датчики температуры и нагрузки по входам I_г/ R_x и U_г.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ


3.1 Режимы работы

Существуют три **основных** режима работы прибора:

- измерение;
- генерация;
- измерение и генерация одновременно.

Циклический переход из одного режима в другой осуществляется с

помощью клавиши **ИЗМЕР
ГЕНЕР** по схеме:

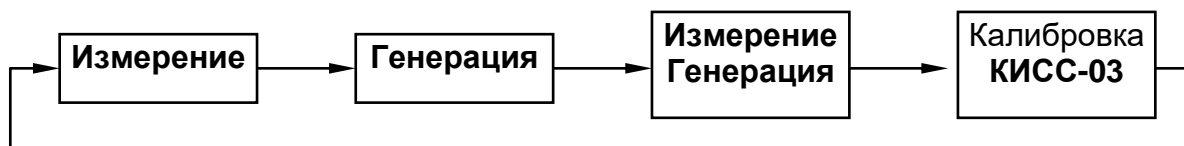

Во всех режимах работы выбор предела измерения/ генерации осуществляется автоматически.

Прибор имеет **дополнительный** режим работы «**Калибровка КИСС-03**». Данный режим недоступен пользователю, т.к. он предназначен для технического персонала, выполняющего периодическую поверку прибора. Доступ в режим защищен паролем. В ходе проведения калибровки в энергонезависимую память прибора записывается массив калибровочных коэффициентов, который позволяет устранить ошибки измерения, связанные с начальной погрешностью элементов и их старением.

В некоторых режимах работы прибор проводит периодическую (через каждые 10 с) **самокалибровку**, которая позволяет минимизировать ошибки измерения, связанные с температурным дрейфом и изменением напряжения питания. Визуально этот процесс отмечается кратковременным появлением буквы **К** в левом нижнем углу индикатора.

3.2 Порядок работы в режиме «измерение»

Схема работы прибора КИСС-03 в режиме «**Измерение**» приведена в приложении А.



 
– Последовательно нажимая клавишу **ИЗМЕР
ГЕНЕР** перейти в режим «Измерение».

**ИЗМЕР
ГЕНЕР**

3.2.1 Измерение тока (напряжения)

Подключить шнуры к клеммам **Ix (Ux)** - * прибора.

ВНИМАНИЕ! Перед измерением напряжения проверить, что внешний датчик **ТС** и термопара **отключены**. В противном случае при измерении напряжения входное сопротивление прибора будет равно сопротивлению **ТС** или подключенной термопары.



–Клавишей **I (U)** установить режим «**Измерение тока (напряжения)**».

– С помощью щупов подключиться к измеряемому источнику тока (напряжения).

3.2.2 Измерение сопротивления

Подключить шнуры к клеммам **Rx/ Ir** - ⊥ прибора.

ВНИМАНИЕ! Перед измерением сопротивления проверить, что датчик ТС отключен.

В данном режиме процесс измерения сопротивления происходит с компенсацией сопротивления измерительных проводов.

Замкните концы
0.234 Ом

–Клавишей **R** установить режим «**Измерение сопротивления**».

–В ответ на требование прибора, необходимо замкнуть проводящие части измерительных щупов. На второй строке ЖКИ отображается значение сопротивления проводов.

– Через 2-3 с, не размыкая концов, нажать клавишу **ВВОД**.

Измерение R
20.123 Ом

–Приступить к измерению значения интересующего сопротивления.

Примечание. Значение сопротивления измерительных проводов сохраняется в памяти прибора в течение всего сеанса работы. Поэтому при повторном входе в режим «**Измерение сопротивления**» прибор автоматически перейдет непосредственно к самой фазе измерения. После выключения прибора значение сопротивления измерительных проводов будет потеряно.

ВНИМАНИЕ! При проведении **высокоточных** измерений сопротивлений особое значение имеет чистота поверхности проводящих частей измерительных щупов. Наличие загрязнений в виде жировых пленок, флюса и т.д., приводит к появлению дополнительной погрешности измерения сопротивления проводов, а значит и внешних сопротивлений. В связи с этим, рекомендуется пользоваться насадками, имеющими зажим типа «крокодил», и избегать прямого контакта рук с проводящими частями щупов.

3.2.3 Измерение температуры с помощью термопар

ВНИМАНИЕ! Перед началом измерений проверить, что отключена термопара или источник напряжения от клеммы Ux.

Измерение t°C
Термопара - S

– Подключить ТП (соблюдая полярность) с помощью винтов.

– Клавишей ТП установить данный режим измерения.

– Последовательно нажимая клавишу **ВЫБОР**, выбрать необходимый тип термопары.

Измерение ТП А1
+1000.5 °C

– Нажать клавишу **ВВОД**.
– Снять показания прибора.

3.2.4 Измерение температуры внутренним ТС

ВНИМАНИЕ! Перед началом измерений проверить, что отключены датчик ТС и нагрузка от токового выхода Ig.

Измерение t °C
Внутр. Pt100

- Клавишей **ТС** установить (при необходимости) данный режим измерения.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Измерение Pt100
+20.5 °C

- Снять показания прибора.

3.2.5 Измерение температуры внешним ТС

ВНИМАНИЕ! Перед началом измерений проверить, что отключена нагрузка от токового выхода Ig.

Измерение t °C
Внутр. Pt100

- Подключить датчик ТС к разъему **ТС**.
- Клавишей **ТС** установить режим измерения температуры с **внутренним** ТС.
- Повторно нажать клавишу **ТС** для перехода в режим измерения температуры с **внешним** ТС.

Примечание. В режиме «Измерение» после проведения самокалибровки возможно кратковременное (в течение 0,5 с) изменение показания прибора в младшем значащем разряде.

Измерение t °C
Внешн. ТСМ50

- Последовательно нажимая клавишу **ВЫБОР**, установить нужный тип ТС.
- Нажать клавишу **ВВОД**.
- Снять показания прибора.

Измерение ТСМ50
+100.5 °C

Примечание. При измерении температуры внешним ТС в точке 0 °C возможно кратковременное (менее 0,2 с) непериодическое изменение в показаниях прибора, которое не влияет на результат измерения.

3.3 Порядок работы в режиме «генерация»

Схема работы прибора КИСС-03 в режиме «Генерация» приведена в приложении Б.

Генерация
I U ТС TP

- Последовательно нажимая клавишу, перейти в режим «Генерация».

ИЗМЕР
ГЕНЕР

3.3.1 Генерация тока (напряжения)

ВНИМАНИЕ! Перед началом генерации тока проверить, что отключен датчик ТС.

Подключить нагрузку к клеммам **Rх/Іг, (Uг)** - ⊥ прибора.

**Генерация I, мА
кол. точек - 1**

– Клавишей **I (U)** установить режим «**Генерация тока (напряжения)**».

– Используя цифровую клавиатуру, ввести количество генерируемых точек параметра (по умолчанию - 1).

Нажать клавишу **ВВОД**.

– Ввести **первое** значение генерируемого параметра.

– Нажать клавишу **ВВОД**.

– Повторить ввод других чисел, если было указано более одной точки.

– После ввода последнего значения, прибор автоматически переходит к процессу генерации. Через 3-4 с будет установлено первое введенное значение генерируемого параметра.

**Ввод числа 1
1.234 мА**

**Генерация I (1)↑
1.234 мА**

– Циклический выбор других точек генерации производится клавишей **ВЫБОР**.

– Плавное изменение значения выходного тока (напряжения) производится клавишей **ВВОД**. Продолжительное (более 1 с) нажатие клавиши приводит к ускоренному изменению тока (напряжения).

– Изменение направления выбора точек или регулировки производится клавишей +/-.

– Визуально это отражается последним символом ↑ или ↓ в первой строке ЖКИ:

- ↑ - выбор в сторону увеличения индекса, или возрастания числа;
- ↓ - выбор в сторону уменьшения индекса, или убывания числа.

Примечание. В течение всего времени генерации прибор осуществляет автоподстройку значения генерируемого параметра. В режиме **генерации напряжения** повторное нажатие клавиши **U** позволяет выключить/ включить автоподстройку выходного напряжения (смотри стр. 9). Отключение автоподстройки напряжения индицируется миганием слова «Генерация» в первой строке ЖКИ.

3.3.2 Генерация ТЭДС термопар

При генерации **ТЭДС** ТП использовать клеммы **Uг** - ⊥ прибора.

Существует два режима генерации **ТЭДС** ТП:

- генерация **ТЭДС** без компенсации температуры «свободных концов»;

- генерация **ТЭДС** с компенсацией температуры «свободных концов».

В первом режиме принимается условие, что температура «свободных концов» ТП равна 0 °С и генерация **ТЭДС** производится согласно таблицам ГОСТ Р 8.585-2001.

Во втором режиме учитывается температура «холодных» спаев ТП, и общая **ТЭДС** термопар генерируется с учетом этой поправки. Эта температура измеряется с помощью входящего в комплект датчика. Данный датчик должен располагаться как можно ближе к клеммам подключения ТП проверяемого прибора. Температура «холодных» спаев ТП в процессе генерации не должна изменяться.

При изменении температуры «холодных» спаев, необходимо нажать клавишу **СБРОС** с последующим вводом значения температуры ТП.

Второй режим работы визуально отмечается значком «*», который отображается в **верхнем левом** углу ЖКИ. Переход из одного режима в другой осуществляется клавишей **ТП**.

3.3.2.1 Генерация **ТЭДС** термопар без компенсации температуры свободных концов

Генерация t° -ЭДС
термопара - S

- Клавишей ТП установить данный режим работы.
- Последовательно нажимая клавишу **ВЫБОР**, установить нужный тип ТП.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Ввод числа ТП К
+1000.5 °С

Ввести значение температуры ТП.

- **Примечание** - При вводе *отрицательного* значения температуры на ЖКИ будет отображаться

соответствующее *отрицательное* значение напряжения ТП. Прибор может генерировать **только положительное напряжение**. Для получения отрицательного напряжения измените полярность концов.

Нажать клавишу **ВВОД**.

+1000.5 °С ↑ ТП К
16.133 мВ

В верхней строке ЖКИ отображается температура ТП, направление плавного изменения значения температуры и тип ТП. В нижней строке – значение генерируемой **ТЭДС**

– Плавное изменение температуры производится клавишей **ВВОД**. Продолжительное (более 1 с) нажатие клавиши приводит к ускоренному изменению значения (смотри п. 3.3.1).

– В течение всего времени генерации прибор осуществляет автоподстройку выходного напряжения. Повторное нажатие клавиши **U** позволяет выключить/ включить автоподстройку выходного напряжения (смотри Примечание, стр. 15). Отключение автоподстройки напряжения индицируется миганием слова «ТП» в первой строке ЖКИ.

3.3.2.2 Генерация **ТЭДС** термопар с компенсацией температуры «холодных» спаев

*Генерация t° -ЭДС термопара - S

Ввод числа ТП А1
+1000.5 $^{\circ}$ C *

+1000.5 $^{\circ}$ C \uparrow ТП А1
+25.5 $^{\circ}$ C 15.817 мВ

- Последовательно нажимая клавишу **ТП**, установить данный режим работы.
 - Последовательно нажимая клавишу **ВЫБОР**, установить нужный тип ТП.
 - Нажать клавишу **ВВОД**.
- ВНИМАНИЕ!** Обратите внимание на значок *, который теперь располагается в правом нижнем углу ЖКИ.
- Ввести значение температуры ТП.
 - Нажать клавишу **ВВОД**.
 - В **верхней** строке ЖКИ отображается текущее значение температуры ТП, направление плавного изменения значения температуры и тип ТП.
 - В **нижней** строке ЖКИ отображается значение температуры «холодных» спаев и значение **ТЭДС**, генерируемой ТП с учетом этой температуры.

3.3.3 Таблица значений ТС

В данном режиме работы **не производится генерации** физических величин. Это сервисный, информационный режим.

Таблица значений
ТСП100

Ввод числа ТСМ100
+150.5 $^{\circ}$ C

+150.5 $^{\circ}$ C ТСМ100
166.30 Ом

- Клавишей ТС установить данный режим работы.
 - Последовательно, нажимая клавишу **ВЫБОР**, установить нужный тип ТС.
 - Нажать клавишу **ВВОД**.
 - Ввести значение температуры ТС.
 - Нажать клавишу **ВВОД**.
- В верхней строке ЖКИ отображается температура и тип ТС.
 - В нижней строке - искомое значение сопротивления ТС в Омах.

3.4 Порядок работы в режиме «генерация и измерение»

Схема работы прибора КИСС-03 в режиме «Генерация и измерение» приведена в **приложении В**.

Генерация I U
Измерение I U

ИЗМЕР
ГЕНЕР

- Последовательно, нажимая клавишу **ИЗМЕР**, перейти в режим «Генерация и Измерение».
- Клавишами **I** или **U** установить режим **генерации тока** или **напряжения**.
- **ВНИМАНИЕ!** Если используется режим генерации тока, проверить, что отключен датчик **ТС**.

Генерация I
Измерение I U

– Клавишами **I** или **U** установить режим **измерения тока** или **напряжения**.

Генерация I
Измерение U

– Нажать клавишу **ВВОД**.

Ввод числа I
1.234 мА

– Ввести значение генерируемого параметра.
– Нажать клавишу **ВВОД**
– В верхней строке ЖКИ отображается значение генерируемого параметра, в нижней строке – значение измеряемого параметра.

Примечание. В течение всего времени генерации прибор осуществляет автоподстройку значения генерируемого параметра. При **генерации напряжения** повторное нажатие клавиши **U** позволяет выключить/ включить автоподстройку выходного напряжения ((см. Примечание, стр. 15). **Отключение автоподстройки напряжения индицируется миганием слова «Генерация»** в первой строке ЖКИ.

4 ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

4.1

Ошибка !
Отключите Rн

Данное сообщение появляется в режимах, связанных с измерением температуры с помощью внутреннего или внешнего ТС.

Причины:

- при измерении температуры с помощью ТП или внутреннего ТС не отключен внешний ТС, или не отключена нагрузка токового выхода I_г.
- при измерении температуры с помощью внешнего ТС не отключена нагрузка токового выхода I_г.
- измеряемая температура выходит за пределы температурного диапазона датчика (см. п. 1.4.7).

Действия. Отключить токовую нагрузку, или внешний ТС. Для продолжения дальнейшей работы нажать клавишу **СБРОС**.

4.2

Ошибка !
Подключите ТС

Данное сообщение появляется в режиме измерения температуры с помощью внешнего ТС.

Причина. При измерения температуры с помощью внешнего ТС **не подключен** соответствующий датчик.

Действия. Подключить ТС. Для продолжения дальнейшей работы нажать клавишу **СБРОС**.

4.3

**Ошибка !
Подключите Rн**

Данное сообщение появляется в режиме генерации тока.

Причина. При генерации выходного тока **не подключено** сопротивление нагрузки.

Действия. Подключить внешнюю нагрузку к клеммам **Rх/ Iг - 1**.

Для продолжения дальнейшей работы нажать клавишу **СБРОС**.

4.4

**Ошибка !
Подключите ТП**

Данное сообщение появляется в режиме измерения температуры с помощью ТП.

Причины:

- не подключена ТП или нарушена полярность подключения ТП;
- тип реальной ТП не соответствует выбранному;
- температура ТП вышла за диапазон измерения (см. таблицу 3).

Действия. Подключить, соблюдая полярность, соответствующий тип ТП с помощью прижимных винтов. Для продолжения дальнейшей работы нажать клавишу **СБРОС**.

4.5

**Ошибка величины!
15.000 В**

Данное сообщение появляется в режимах генерации, в которых имеет место ввод значения параметра (тока, напряжения, температуры). В нижней строке ЖКИ - указывается ошибочно введенное значение и его размерность.

Причина. Введенное значение числового параметра выходит за границы технических характеристик прибора (см. подраздел 1.4).

Действия. Нажать клавишу **СБРОС**. Повторить ввод числового значения параметра.

4.6

**Ошибка !
Зарядите батарею**

Данное сообщение может появляться во всех режимах работы прибора.

Причина. Разряд АКБ до минимально допустимого значения (5 В).

Быстрый разряд АКБ происходит при генерации предельных значений токов. В некоторых случаях продолжение работы прибора в более экономичных режимах (измерение, генерация напряжений) позволяет продлить срок непрерывной работы АКБ до следующей подзарядки.

Действия. Клавишей **СЕТЬ** выключить и снова включить прибор.

Продолжить работу в более экономичном режиме.

При повторном появлении сообщения произвести зарядку АКБ. Для этого необходимо:

- выключить прибор;
- подключить БП к разъему **9 В** прибора;

- перевести переключатель на БП в положение **3** (заряд);
- подключить вилку БП к сети 220 В.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Для обеспечения надежной работы прибора в период эксплуатации, необходимо перед началом использования произвести внешний осмотр и проверку работоспособности согласно подраздела 2.4.

5.2 Во время эксплуатации запрещается вскрывать прибор, входить в режим «**Калибровка КИСС-03**», изменять значения калибровочных коэффициентов.

5.3 Прибор может эксплуатироваться без сетевого источника питания с питанием от АКБ. Этот режим рекомендуется в случаях проведения особо точных измерений или генераций.

Наибольшее токопотребление прибора в режиме генерации максимального значения тока, **повышенное** – при генерации больших значений напряжений, **наименьшее** – в режиме измерения.

5.4 Возможна эксплуатация прибора от сетевого блока с одновременной подзарядкой АКБ, при этом переключатель рода работ на БП находится в положении **3**. Данный режим работы не рекомендуется использовать при генерации значений тока более 10 мА. Время работы в данном режиме не должно превышать 15 мин.

5.5 При работе от аккумуляторной батареи в случае появления на ЖКИ прибора сообщения «Зарядите батарею», необходимо отключить прибор клавишей **СЕТЬ**, перевести переключатель рода работ на БП в положение **3**, подключить к прибору БП, а последний включить в сеть 220 В, 50 Гц.

Свечение светодиода на БП индицирует начало процесса заряда АКБ. Цикл заряда полностью разряженной АКБ составляет 14 ч.

Возможно мигание светодиода на БП в конце заряда АКБ.

5.6 Необходимо периодически, не реже чем один раз в **шесть** месяцев проводить осмотр АКБ. Элементы, которые имеют внешние признаки вспучивания или разгерметизации оболочки (наличие кристаллов солей или вытекания электролита), необходимо заменить исправными аккумуляторными батареями с аналогичными характеристиками (АА 1,2 В не менее 1,5 А·ч).

Операцию осмотра необходимо проводить всякий раз, когда вдруг происходит резкое уменьшение емкости АКБ. Прибор комплектуется новыми АКБ, которые для увеличения срока службы могут поставляться предприятием-изготовителем АКБ в разряженном или частично заряженном состоянии. Перед первым использованием АКБ, рекомендуется сначала ее разрядить, а затем провести полный заряд в течение 14 ч. Ток разряда не должен превышать 0,5 А. Новые АКБ достигают максимальной емкости заряда через три цикла полного разряда/ заряда.

5.7 С целью повышения долговечности работы АКБ, необходимо:

- производить зарядку АКБ только в случае появления на ЖКИ соответствующего сообщения;
- начинать эксплуатацию АКБ только после ее полного заряда;

– не допускать глубокого разряда АКБ. Поэтому, если прибор не эксплуатируется более **трех** недель, необходимо извлечь АКБ из батарейного отсека.

5.8 Необходимо проявлять внимательность при коммутации клемм КИСС-03 и соединяемых с ним приборов и источников сигналов.

5.9 Запрещается использовать прибор в условиях возможного превышения источниками сигналов его паспортных значений.

5.10 Прибор необходимо содержать в чистоте, периодически протирать сухой и чистой фланелью, оберегать от ударов (особенно область ЖКИ), пыли и сырости. Корпус прибора, датчик температуры и контакты разъемов протирать ватой, смоченной техническим спиртом.

6 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

6.1 Операции поверки

6.1.1 Поверке подвергаются поступившие из ремонта, после хранения или новые приборы перед вводом их в эксплуатацию.

Периодичность поверки – один год.

При первичной и периодической поверках должны производиться операции, указанные ниже.

Таблица 4

Наименование операции	№ пп. поверки	Схемы
1 Внешний осмотр, опробование	6.4.1 6.4.2	
2 Проверка метрологических характеристик		
2.1 Определение основной погрешности при:		
– генерация напряжения	6.4.3, 6.4.4	Е.4
– генерация тока	«	Е.5
– измерение тока	«	Е.2
– измерение напряжения	«	Е.1
– измерение сопротивления	«	Е.3
– измерение температуры прикладываемым датчиком ТС	6.4.6	Е.8
– измерение температуры с помощью внешнего ТС	6.4.7	Е.6
– измерение температуры с помощью ТП	6.4.7	Е.7
– генерация ТЭДС ТП	6.4.8	Е.4
2.2 Определение пульсаций при генерации напряжения	6.4.5	Е.4
3 Оформление результатов поверки	6.5	

6.2 Средства поверки

6.2.1 Основные технические характеристики средств поверки и вспомогательных средств указаны в **таблице 5**.

Таблица 5

Наименование средства поверки, инструмента	Требуемая характеристика средства проверки		Рекомендуемое средство (тип)
	Предел измерения	Погрешность, класс точности	
Вольтметр универсальный цифровой	0 - 10 мВ 0 – 1 В 0 – 10 В	$\pm 0,02 \%$ 0,01/ 0,02 0,005/ 0,01	Щ31
Магазин сопротивлений	0 – 2000 Ом	Класс 0,02	МСП-60М Р 4831
Миллиамперметр постоянного тока	0 – 300 мА	2,5	Ц4313
Эталонная мера сопротивления	100 Ом	0,01	Р331
Термометр	От 0 до +50 °С	0,1 °С	ТЛ
Барометр	84 – 106,7 кПа	0,1 °С	М-110
Осциллограф	–	–	С1-70
Нулевой термостат	0 °С	$\pm 0,05 \text{ °С}$	ТН-12
Паровой термостат	До 100 °С	Временная нестабильность не более $\pm 0,05 \text{ °С}$	Любой
Термометр сопротивлений эталонный платиновый	От – 10 до +100 °С	2 разряд	ПТС-10М
Компаратор напряжений	0 – 1 В 0 – 10 В	$\pm 5,0 \text{ мкВ}$ $\pm 50 \text{ мкВ}$	Р3003М1
Источник постоянного тока	0 – 30 В	–	Б5-44А
Нормальный элемент насыщенный	–	Класс точности 0,005	НЭ-65
Секундомер	–	–	Любой

Примечание – Допускается применение оборудования любых типов, характеристики которых не хуже приведенных.

6.3 Условия поверки и подготовка

6.3.1 При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $(20 \pm 2) \text{ °С}$;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение сети питания (220 ± 22) В;
- частота сети (50 ± 1) Гц.

6.3.2 Средства поверки должны быть выдержаны в условиях, оговоренных для проведения поверки, прогеты в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

6.3.3 Вольтметр и компаратор напряжений должны быть откалиброваны по нормальному элементу.

6.3.4 При подготовке и поверке следует выполнить работы, указанные в подразделе 2.4, соблюдая меры безопасности.

6.3.5 При поверке должны выполняться следующие требования:

- все подключения прибора должны осуществляться только с помощью комплектных шнуров. Подключения других приборов должны осуществляться прилагаемыми кабелями;

- перед измерениями прибор должен быть выдержан во включенном состоянии не менее 2 мин непосредственно перед началом измерения.

При работе и измерениях, связанных с контролем малых уровней и приращений напряжений, необходимо соблюдать меры, обеспечивающие минимизацию термоконттактных э.д.с.:

- не подвергать прибор воздействию прямых потоков воздуха и тепловых ударов;

- избегать касания зажимов, соединений и выводов кабелей нагретыми предметами и руками, а если это имело место, необходима двух-трехминутная пауза перед измерениями.

6.4 Проведение поверки

6.4.1 Проводят внешний осмотр прибора и комплекта принадлежностей, а также опробование прибора в соответствии с подразделом 2.4.

6.4.2 Производят проверку работоспособности прибора: визуальный контроль правильности индикации всех разрядов ЖКИ, функционирование клавиатуры и т.п.

6.4.3 *Определение основной погрешности*

Контроль основной погрешности измерения и генерации напряжения, тока и измерения сопротивления проводится на всех пределах, во всех режимах, при значениях измеряемых и генерируемых величин по **таблице 6**:

- при поверке подключить прибор по соответствующей схеме приложения Е. При генерации напряжения менее 100 мВ измерение проводить **непосредственно на клеммах прибора**;

- при определении погрешности измерения напряжения прибор подключать непосредственно к выходным клеммам «-10 В» и «*» компаратора напряжений;

- нулевое входное значение напряжения и тока при определении погрешности измерения напряжения и тока устанавливать путем замыкания концов соединительных проводов (для напряжения) и размыкания цепи (для тока);

– контролируемое значение напряжения при генерации определять во всех положениях переключателя S1 в соответствии с проверяемым диапазоном;

– определить контролируемое значение тока I_k по формуле:

$$I_k = \frac{U_k}{R_0}, \quad (1)$$

где U_k – показание вольтметра P1, мВ;

R_0 – сопротивление эталонной катушки, Ом;

– установить контролируемое значение B_k (см. далее формулу (2)):

▪ в режиме измерения – на соответствующем приборе P1; значение тока устанавливается изменением сопротивления на магазине A;

▪ в режиме генерации – на табло поверяемого прибора;

– определить измеренное или генерированное значение:

▪ в режиме измерения – по показаниям проверяемого прибора;

▪ в режиме генерации – по показаниям соответствующего прибора P1.

6.4.4 Определить основную абсолютную погрешность по формуле:

$$\Delta = B_u - B_k, \quad (2)$$

где B_u – измеренное значение параметра, мВ, В, мА, Ом;

B_k – контролируемое значение параметра, мВ, В, мА, Ом.

Таблица 6

Контролируемая величина	Предел измерения (генерации)	Контрольные точки (значения от предела)				
		0,1	0,2	0,5	0,7	1,0
		Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Δ				
Напряжение (измерение)	500 мВ	$\pm 0,04$ мВ	$\pm 0,06$ мВ	$\pm 0,13$ мВ	$\pm 0,18$ мВ	$\pm 0,25$ мВ
	2,5 В	$\pm 0,18$ мВ	$\pm 0,30$ мВ	$\pm 0,66$ мВ	$\pm 0,89$ мВ	$\pm 1,25$ мВ
	12,5 В	$\pm 0,9$ мВ	$\pm 1,5$ мВ	$\pm 3,3$ мВ	$\pm 4,5$ мВ	*
Напряжение (генерация)	100 мВ	$\pm 0,012$ мВ	$\pm 0,016$ мВ	$\pm 0,029$ мВ	$\pm 0,037$ мВ	$\pm 0,05$ мВ
	1 В	$\pm 0,12$ мВ	$\pm 0,16$ мВ	$\pm 0,29$ мВ	$\pm 0,37$ мВ	$\pm 0,50$ мВ
	11 В	$\pm 1,3$ мВ	$\pm 1,8$ мВ	$\pm 3,2$ мВ	$\pm 4,1$ мВ	$\pm 5,50$ мВ
Ток (генерация и измерение)	22 мА	$\pm 3,1$ мкА	± 4 мкА	$\pm 6,6$ мкА	$\pm 8,4$ мкА	± 11 мкА
Сопротивление (измерение)	200 Ом	$\pm 0,11$ Ом	$\pm 0,11$ Ом	$\pm 0,13$ Ом	$\pm 0,14$ Ом	$\pm 0,16$ Ом
	2 кОм	$\pm 1,1$ Ом	$\pm 1,1$ Ом	$\pm 1,3$ Ом	$\pm 1,4$ Ом	$\pm 1,6$ Ом
*- Проверку осуществлять при напряжении 11,0000 В, при этом предел допускаемой основной погрешности должен быть не более $\pm 5,5$ мВ						

Прибор считается выдержавшим испытания, если абсолютная погрешность не превышает значений, приведенных в таблице 6.

Приборы, у которых рассчитанная по формуле (2) погрешность больше пределов, заданных в таблице 6, подлежат перекалибровке, а при повторных отрицательных результатах - направляются в ремонт.

6.4.5 Определение уровня пульсаций в режиме генерации напряжения

Собрать схему по рисунку Е.4.

Произвести измерение пульсаций на всех диапазонах в точке примерно 0,9 от верхнего предела диапазона;

Режим работы осциллографа: измерение переменного напряжения, уровень сигнала 10 мВ/ дел, синхронизация внутренняя, развертка непрерывная.

Пульсацию рассчитывают как половину размаха наблюдаемой переменной составляющей выходного напряжения, измеренного по координатной сетке осциллографа.

Прибор считается выдержавшим испытания, если уровень пульсаций не превышает ± 5 мВ на всех диапазонах.

Примечание - Допускаются импульсы амплитудой не более 30 мВ и длительностью не более 1 мкс. Допускается проведение данной проверки при определении погрешности генерации напряжения.

6.4.6 Определение основной погрешности измерения температуры входящим в комплект датчиком ТС

Контроль температуры проводить при температуре 0 °С и 100 °С.

Изменение температуры в термостате в процессе измерения не должно превышать 0,05 °С в минуту, при этом допускается отклонение температуры от номинального значения на ± 5 °С.

Температура должна измеряться термометром с погрешностью не более 0,05 °С, а время выдержки при контролируемом значении должно быть не менее 30 мин, при этом поверяемые датчики погружать на одну глубину с эталонным термометром – не менее чем на 120 мм.

Определение погрешности проводится следующим образом:

- установить в термостате контрольное значение температуры;
- поместить датчик поверяемого прибора в термостат;
- определить V_k по эталонному термометру в термостате;
- определить V_i по показаниям поверяемого прибора;
- определить погрешность по формуле (2), °С.

Прибор считается выдержавшим испытания, если абсолютная погрешность не превышает значений, приведенных в таблице 2.

6.4.7 Определение основной погрешности измерения температуры с помощью внешних датчиков ТС и ТП

Контроль температуры проводится не менее чем при пяти значениях температуры (включая верхний и нижний пределы измерения), при всех номинальных сопротивлениях ТСП, ТСМ и для каждого типа ТП по схемам, изображенным на рисунках Е.6, Е.7.

В качестве эталонного средства измерений для задания сигналов от ТС применяется магазин сопротивлений. В качестве эталонного средства

измерений для задания сигналов от ТП применяется компаратор напряжений.

При проверке приборов по рисунку Е.7 к входу подключить компенсационные провода, соответствующие номинальной статической характеристике проверяемой термопары.

Концы проводов соединить с медными проводами, а их спаи поместить в термостат со стабильной температурой, измеряемой термометром, для введения поправки по ТЭДС на температуру термостата.

Компенсационные провода должны быть аттестованы метрологической службой предприятия-изготовителя.

Рассчитать значение входного сигнала X_{p1} , соответствующее проверяемому значению измеряемой величины, по формуле:

$$X_{p1} = X_{ном} - \Delta\Sigma - X_m, \quad (3)$$

где $X_{ном}$ – номинальное значение входного сигнала, соответствующее проверяемому значению измеряемой величины, мВ, Ом, которое определяют:

– по ГОСТ Р 8.585-2001 для входных сигналов от термопар (для каждого типа ТП);

– по ГОСТ 6651-2009 для входных сигналов термопреобразователей сопротивления;

$\Delta\Sigma$ – поправка на систематическую составляющую погрешности, определяемая как разность между ТЭДС компенсационных проводов соответствующей НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 и ТЭДС применяемых аттестованных компенсационных проводов при температуре окружающего воздуха в условиях проверки;

X_m – значение ТЭДС по ГОСТ Р 8.585-2001, соответствующее значению температуры в термостате для преобразователей типа S, K, L, A-1, N, J в остальных случаях $X_m = 0$, $\Delta\Sigma = 0$.

Определение погрешности проводится следующим образом:

- установить значение входного сигнала V_k , соответствующее контролируруемому значению;

- определить значение V_i по показаниям поверяемого прибора;

- определить основную абсолютную погрешность по формуле (2), °С.

Прибор считается выдержавшим испытания, если абсолютная погрешность не превышает значений, приведенных в таблице 2.

6.4.8 Определение основной погрешности при генерации э.д.с. ТП с помощью ТП, в градусах Цельсия по ГОСТ Р 8.585-2001

Контроль проводится следующим образом:

- собрать схему по рисунку Е.4, переключатель **S1** установить в положение **4**;

- ввести с клавиатуры прибора контрольную температуру в градусах Цельсия – пять точек диапазона для каждого типа ТП, но не менее одной точки из каждого поддиапазона, согласно таблице 3; снять показания по вольтметру (мВ);

- определить погрешность по формуле:

$$\delta = \pm \frac{B_u - B_k}{\Delta t}, \quad (4)$$

где δ – погрешность при генерации э.д.с., °С;

B_u – измеренное значение, мВ;

B_k – значение по ГОСТ Р 8.585-2001, мВ, в данной точке контролируемой температуры;

Δt – ТЭДС, мВ/ °С, для температуры 1 °С в данной точке B_k по таблицам ГОСТ Р 8.585-2001.

Прибор считается выдержавшим испытания, если абсолютная погрешность не превышает значений, приведенных в таблице 2.

Примечание – Допускается определять погрешность только для тех ТП, с которыми производятся работы.

6.5 Оформление результатов поверки

Положительные результаты первичной поверки оформляются записью в паспорте с указанием даты поверки и подписью поверителя, удостоверяющей клеймом.

По результатам последующих поверок поверителем оформляется свидетельство о поверке согласно приказа Минпромторга России №1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Прибор, не удовлетворяющий требованиям одного из пунктов поверки, бракуется и не допускается к применению. При этом выпускается извещение о непригодности согласно приказа Минпромторга России №1815.

7 КАЛИБРОВКА ПРИБОРА

Калибровку проходят приборы, у которых в результате периодической поверки выявилось несоответствие основным метрологическим параметрам.

В зависимости от результатов поверки прибора, процесс калибровки может быть проведен выборочно по отдельным параметрам (этапам), или в полном объеме. Процесс калибровки можно прервать на любом

его этапе клавишей **СБРОС**, или еще проще – клавишей

**ИЗМЕР
ГЕНЕР**

Примечание – Режим «Измерение напряжения» является базовым для прибора. Поэтому в случае, если величина абсолютной погрешности измерения напряжения превышает данные таблицы 6, необходимо провести калибровку прибора в **полном объеме**.

Перед проведением калибровки необходимо:

- выключить прибор;

– отвинтить шесть крепежных винтов и открыть нижнюю крышку корпуса прибора;

– на плате установить перемычку так, чтобы она замкнула два внешних вывода. С этого момента разрешена запись в энергонезависимую память (**ЭНП**) прибора;

– закрыть нижнюю крышку прибора, зафиксировав ее винтами.

– включить прибор;

После проведения калибровки, необходимо:

- **не выключая питания**, открыть нижнюю крышку прибора;

- убрать перемычку, запрещая этим запись в ЭНП. Питание прибора можно отключить;

- закрыть нижнюю крышку, зафиксировав ее винтами.

ВНИМАНИЕ! В случае если перемычка **не будет удалена**, в процессе дальнейшей эксплуатации прибора возможна самопроизвольная запись в ЭНП, что приведет к частичной **потере калибровочных коэффициентов** и неправильной работе прибора в некоторых режимах или диапазонах.

7.1 Порядок проведения калибровки

Схема работы прибора КИСС-03 в режиме «Калибровка КИСС-03» приведена в **приложении Г**.

Калибровка
КИСС-03

Введите пароль
123-456

Последовательно нажимая клавишу **ИЗМЕР**
ГЕНЕР,
перейти в режим «**Калибровка КИСС-03**».

– Нажать клавишу **ВВОД**.

– Ввести пароль.

– Нажать клавишу **ВВОД**.

Примечание. Первоначально в приборе установлен пароль: «123-456». В случае неверного ввода пароля, прибор переходит в режим «Измерение». Если в процессе набора пароля была допущена ошибка, следует воспользоваться клавишей редактирования **СБРОС**. После завершения калибровки, поверитель может ввести свой собственный пароль.

Процесс калибровки КИСС-03 разбит на шесть **этапов**:

- 1) калибровка источника опорного напряжения;
- 2) калибровка коэффициентов усиления;
- 3) калибровка делителя входного напряжения;
- 4) калибровка тракта измерения входного тока;
- 5) калибровка тракта генерации выходного тока;
- 6) калибровка тракта генерации выходного напряжения.

Схемы подключения КИСС-03 к измерительным приборам на каждом этапе калибровки приведены в **приложении Е**.

Этапы калибровки
1 2 3 4 5 6

– Используя клавиши **1–6**, выбрать соответствующий номер этапа калибровки.

7.1.1 Калибровка источника опорного напряжения

Калибровка #1
Установите U_x

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.1.
- Установить на выходе компаратора напряжение $(1,00 \pm 0,01)$ В.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Введите значение
В

- Ввести значение входного напряжения с точностью до *шестого* знака после запятой.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Примечание. Этот этап калибровки можно проводить, используя нормальный элемент (см. таблицу 5).

7.1.2 Калибровка коэффициентов усиления

Калибровка #2
Устан. 0.001 В

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.1, используя клеммы «*», «-1 В» компаратора напряжений.
- Установить на выходе компаратора напряжение $(0,0010 \pm 0,0001)$ В.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Введите значение
В

- Ввести значение входного напряжения с точностью до *шестого* знака после запятой.
- Нажать клавишу **ВВОД**.
- Повторить указанные действия для напряжения $(0,100 \pm 0,010)$ В.

7.1.3 Калибровка делителя напряжения

Калибровка #3
Установите U_x

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.1.
- Установить на выходе компаратора напряжение $(9,0 \pm 0,5)$ В.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

Введите значение
В

- Ввести значение входного напряжения с точностью до *пятого* знака после запятой.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

7.1.4 Калибровка тракта измерения входного тока

Калибровка #4
Установите I_x

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.2.
- С помощью источника питания и магазина сопротивлений установить значение тока $(9,99 \pm 0,01)$ мА.

Значение тока определять, исходя из показаний вольтметра, и рассчитывать по формуле (1), мА.

- Нажать клавишу **ВВОД**.

**Введите значение
мА**

- Ввести расчетное значение тока с точностью до **четвертого** знака после запятой. Нажать клавишу **ВВОД**.

ВНИМАНИЕ! При установке тока необходимо правильно выбирать значения сопротивления и напряжения, чтобы мощность, рассеиваемая на магазине сопротивлений, не превышала номинальное значение, указанное в паспорте (0,1 Вт для МСР-60М). Рекомендуемое значение источника напряжения 3 В.

7.1.5 Калибровка тракта генерации выходного тока

Этот тип калибровки осуществляется по **трем** значениям генерируемого тока: **0,66; 1,00; 15,00 мА**.

Значение тока **0,66 мА** используется в функции измерения температуры с помощью внешнего датчика ТС. Значение тока **1,00 мА** используется в функциях измерения сопротивления и температуры с помощью внешнего датчика ТС.

**Калибровка #5
Генерация I**

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.5.
- Нажать клавишу **ВВОД**.
- Снять показания вольтметра.
- Рассчитать значение генерируемого тока по формуле (1), мА.

**Введите значение
мА**

- Ввести значение тока с точностью до **пятого** знака после запятой.
- Нажать клавишу **ВВОД**.

– Повторить все вышеуказанные операции для значений генерируемого тока 1,00000 мА и 15,00000 мА.

7.1.6 Калибровка тракта генерации выходного напряжения

Этот тип калибровки осуществляется по **двум** значениям генерируемого напряжения: **0,001000 В и 0,090000 В**.

**Калибровка #6
Генерация U**

- Подключить прибор по схеме рисунка Е.4. Переключатель S1 – в положении 4.
- Нажать клавишу **ВВОД**.
- Снять показания вольтметра.

**Введите значение
мВ**

- Ввести значение напряжения с точностью до **шестого** знака после запятой.

Калибровка прибора завершена.

7.1.7 Установка нового пароля

**Новый пароль:
1234-5678**

- После завершения процесса калибровки прибора поверителю предоставляется возможность установить свой пароль. Длина записи – не более девяти символов. Вводимый пароль непосредственно отображается на ЖКИ.

– После набора пароля нажать клавишу **ВВОД**.

Если нет необходимости в замене старого пароля, достаточно просто нажать клавишу **СБРОС** или **ВВОД**. Далее прибор переходит в режим измерения.

ВНИМАНИЕ! При установке нового пароля необходимо проявлять особое внимание. До нажатия клавиши **ВВОД** следует еще раз убедиться в правильности введенной записи. Для редактирования записи используйте клавишу **СБРОС**. **В случае утери нового пароля режим “Калибровка КИСС-03” будет недоступен.**

Примечание – Возможность установить новый пароль предоставляется всякий раз после завершения калибровки, когда было изменено хотя бы одно значение калибровочного коэффициента.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Прибор должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении следующих условий:

- температура окружающего воздуха от **минус 20** до **плюс 50 °С**;
- относительная влажность воздуха до **95 %** при температуре **35 °С** и более низких температурах без конденсации влаги.

8.2 Допускается транспортирование прибора в упаковке предприятия-изготовителя любым транспортным средством (воздушным - в отапливаемых отсеках) при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

8.3 Расстановка и крепление упаковок с приборами должны исключить возможность их смещения и ударов друг о друга и о стенки транспорта.

8.4 Кантование и бросание прибора не допускается.


8.5 Приборы должны храниться в складских помещениях потребителя и поставщика на стеллажах в упаковке в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от **0** до **50 °С**;
- относительная влажность воздуха до **80 %** при температуре **25 °С**;
- воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.


8.6 После распаковки, приборы необходимо выдержать не менее 24 ч в сухом отапливаемом помещении. После этого приборы могут быть введены в эксплуатацию.


Приложение А
(обязательное)

СХЕМА РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «ИЗМЕРЕНИЕ»

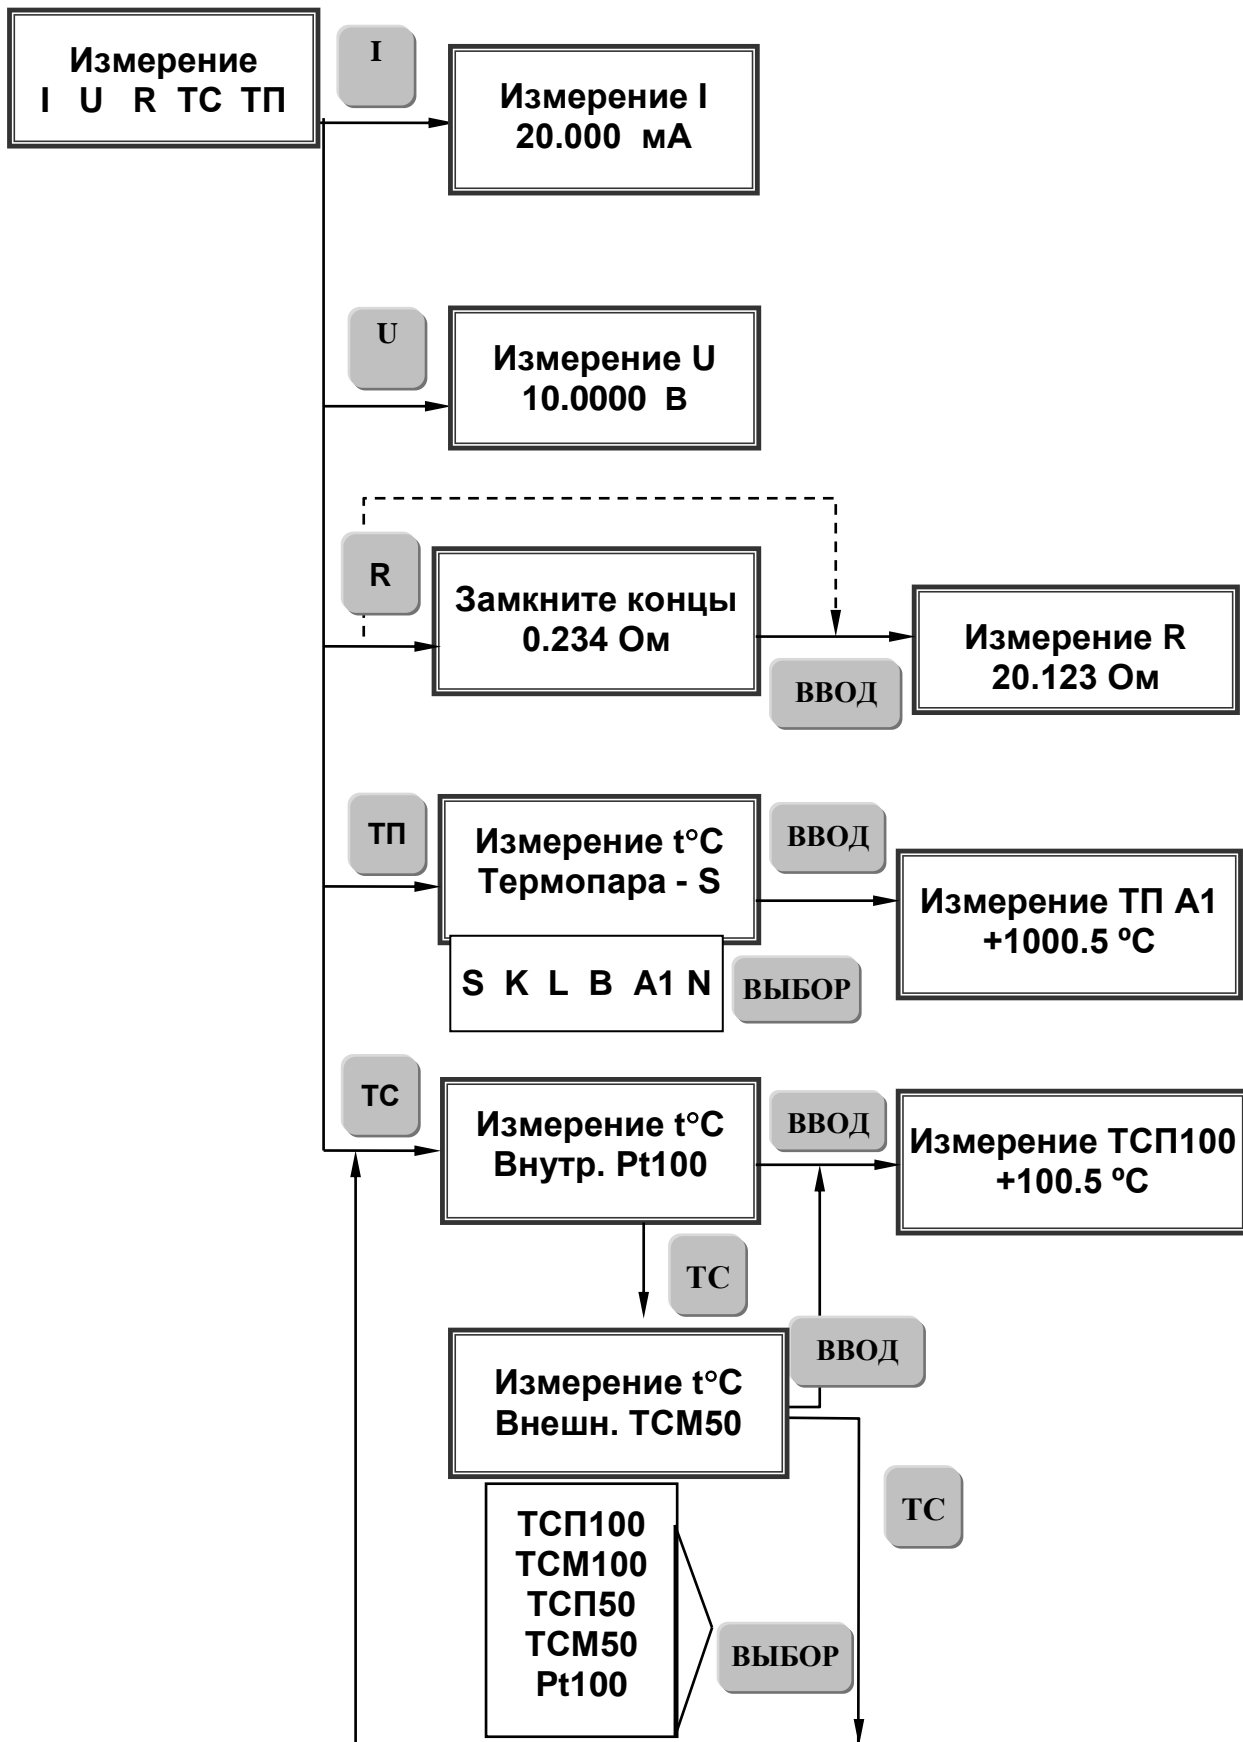


**Приложение Б
(обязательное)
СХЕМА РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «ГЕНЕРАЦИЯ»**

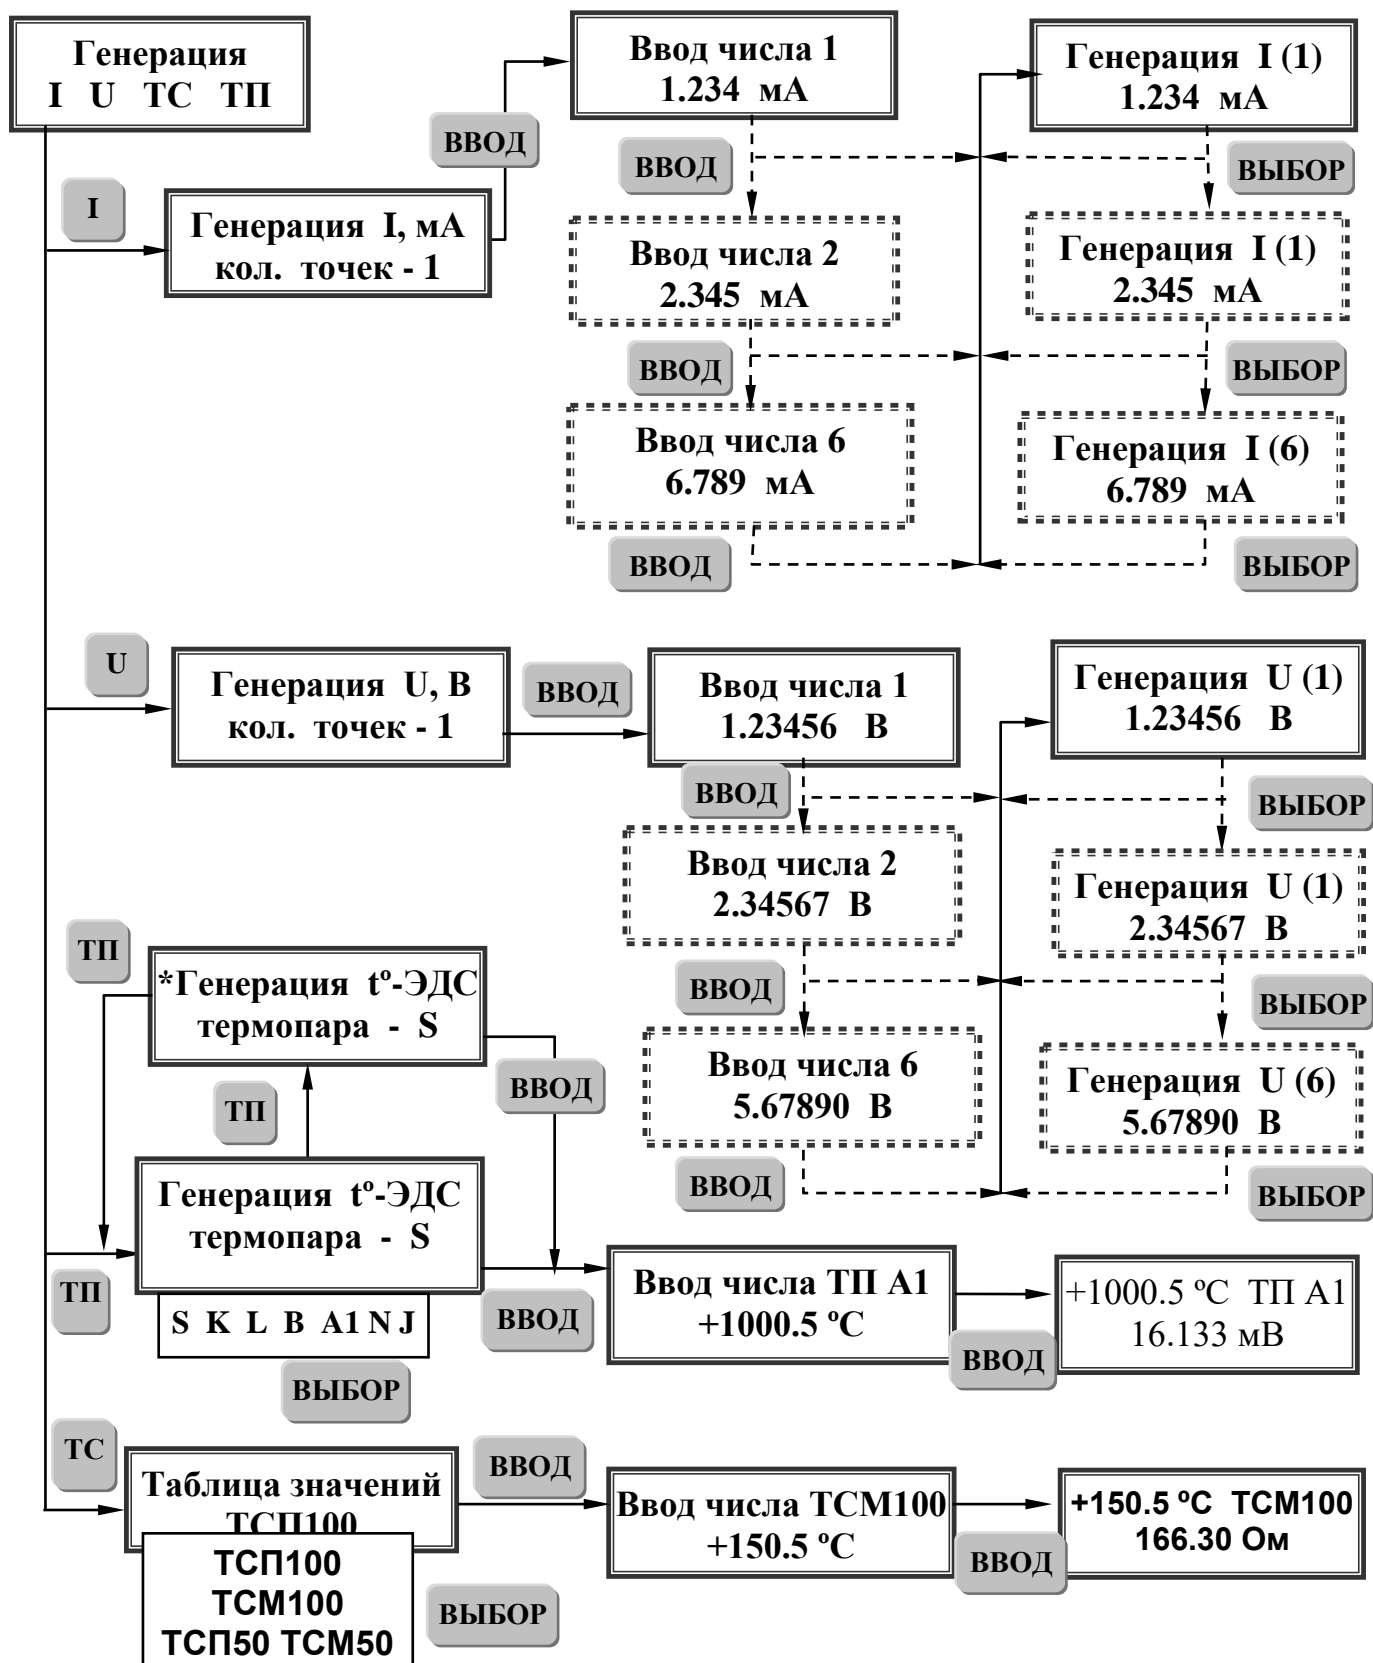


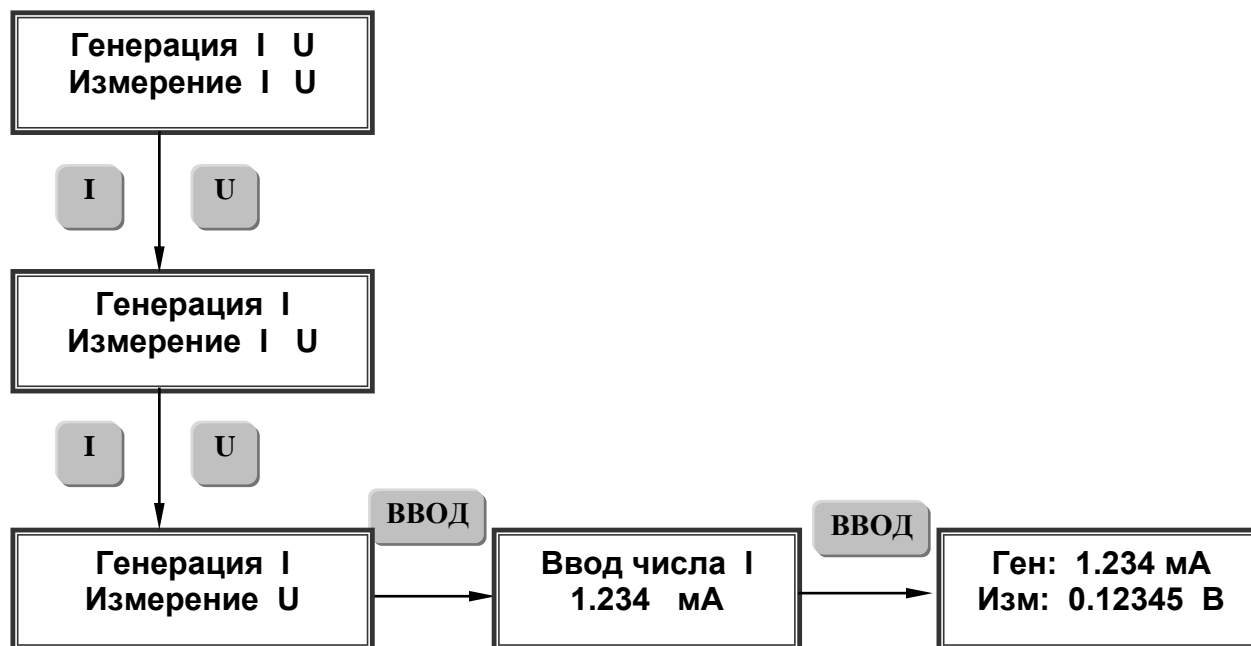
Приложение В**(обязательное)****СХЕМА РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ
«ГЕНЕРАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ»**

Приложение Г
(обязательное)

СХЕМА РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ “КАЛИБРОВКА КИСС-03”

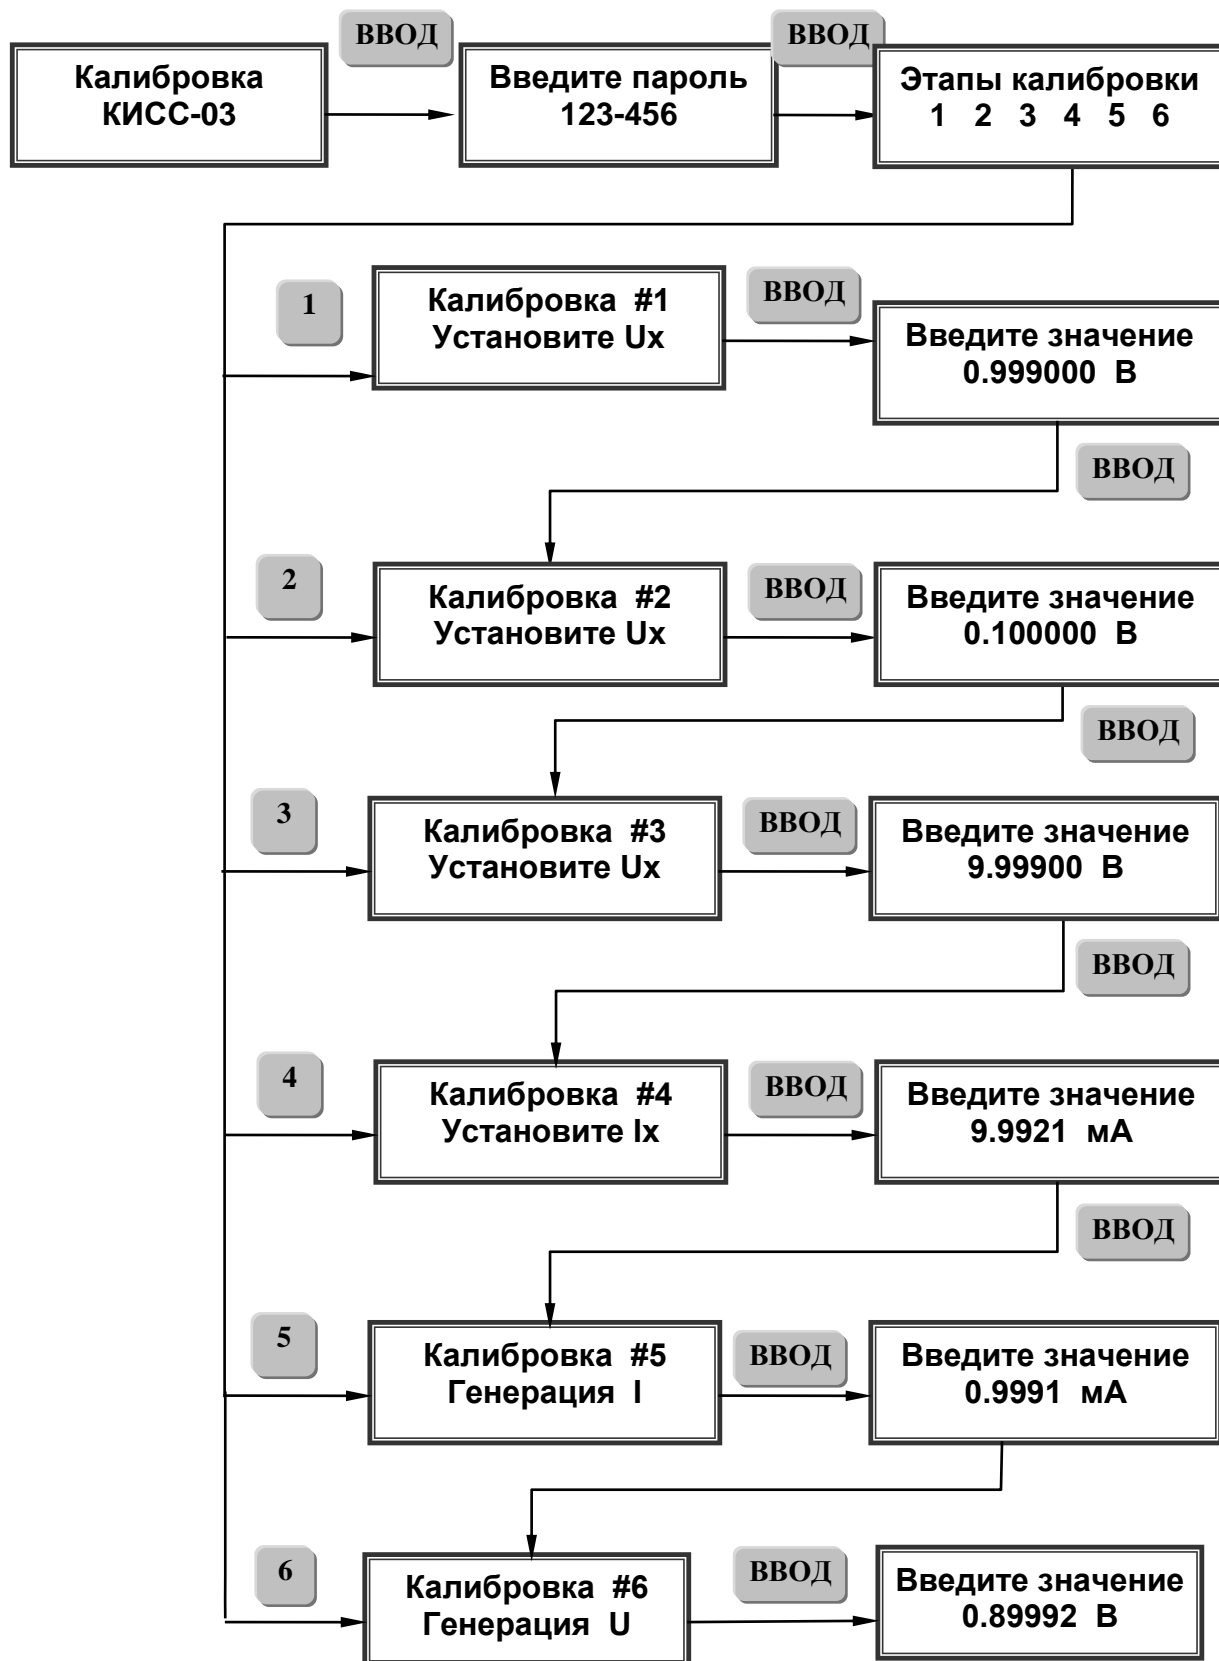


Приложение Д
(справочное)
ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

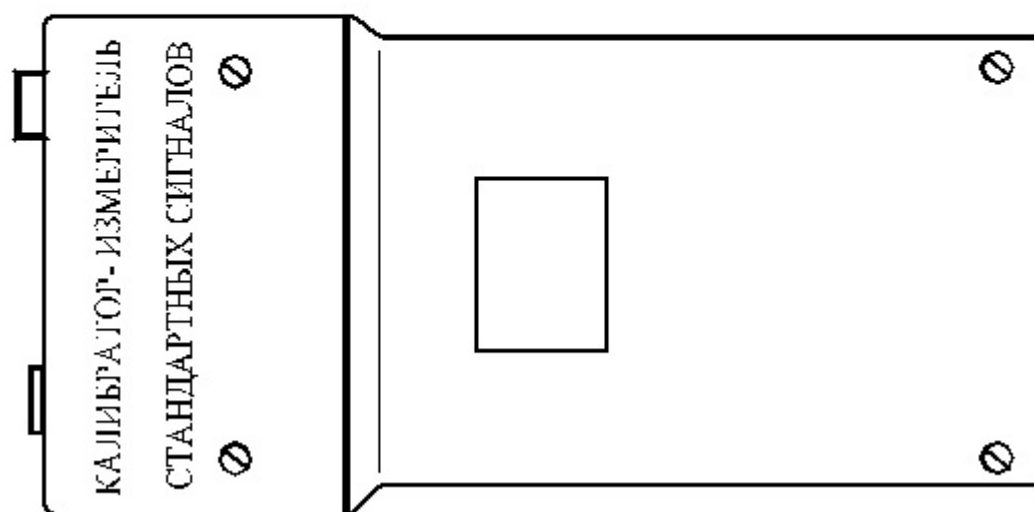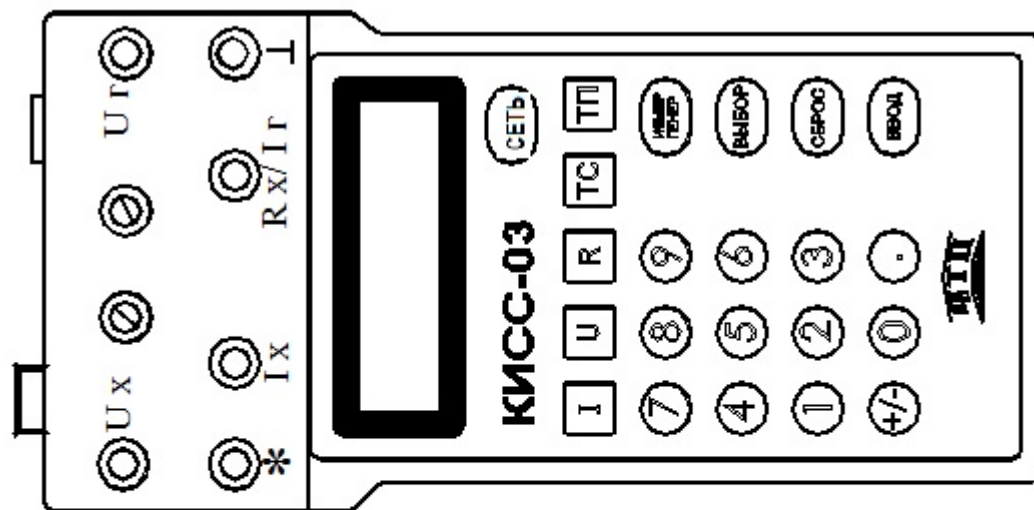


Приложение Е
(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРОК

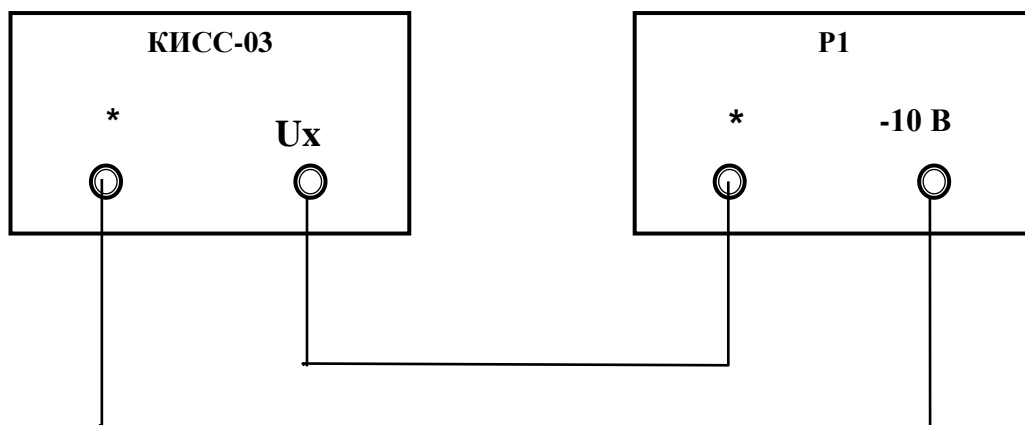


P1 – источник эталонного напряжения (компаратор напряжений)

Рисунок Е.1 – Определение основной погрешности при измерении напряжения

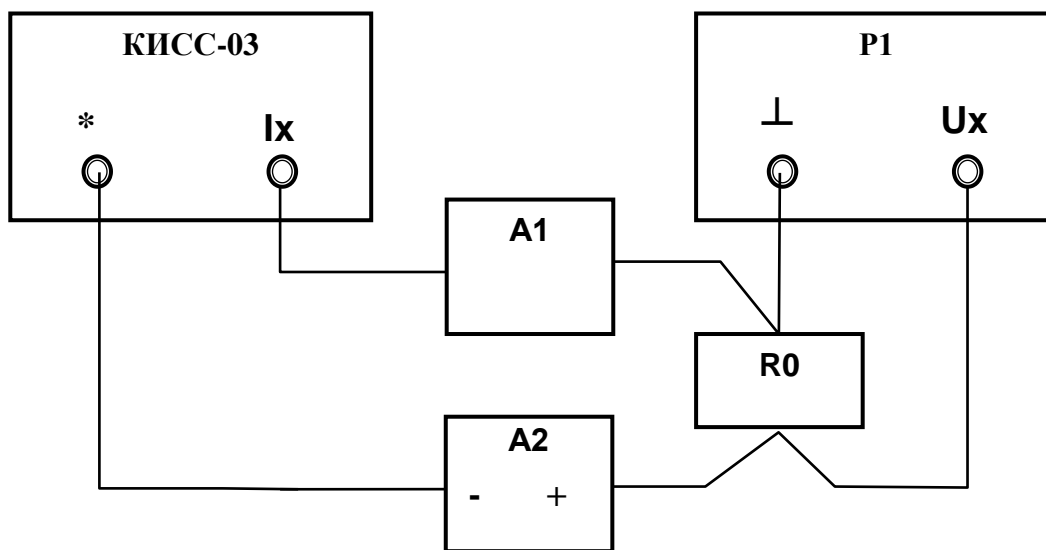


A1 – магазин сопротивлений;
A2 – источник питания;
R0 – эталонная мера сопротивления 100 Ом;
P1 – вольтметр постоянного тока

Рисунок Е.2 – Определение основной погрешности при измерении тока

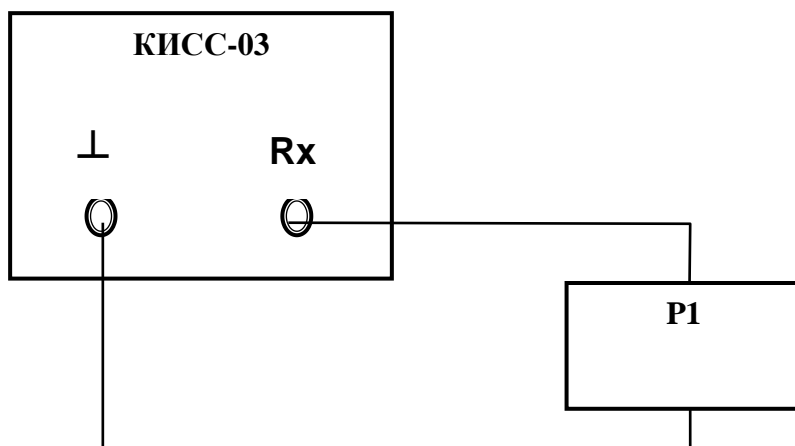

P1 – магазин сопротивлений

Рисунок Е.3 – Определение основной погрешности при измерении сопротивления

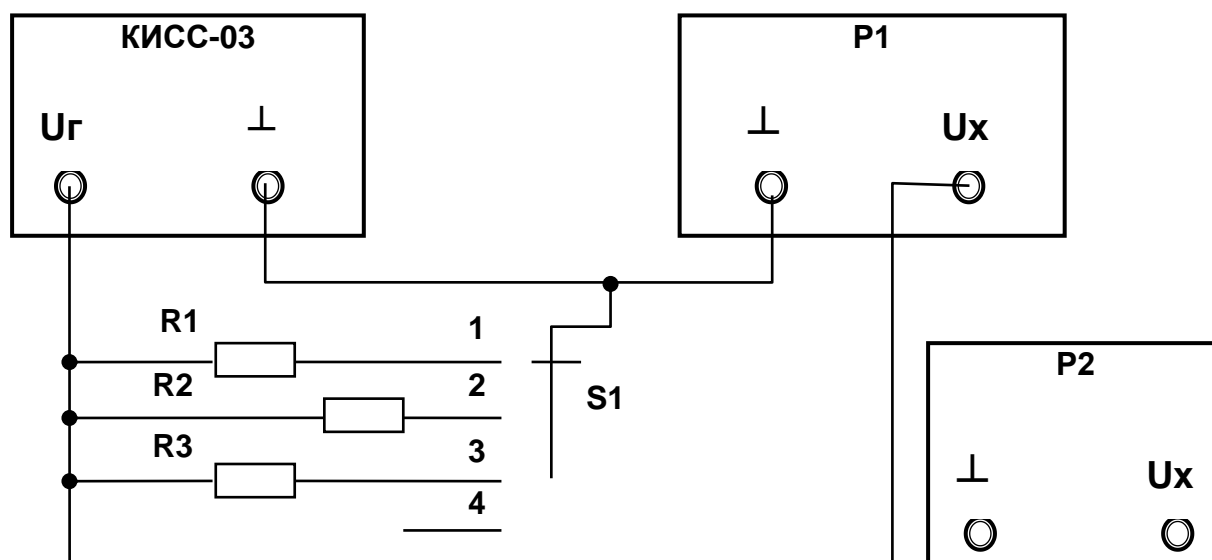


P1 – вольтметр постоянного тока ;
P2 – осциллограф;
R1 – резистор С2-29-0,25-40,2 Ом;
R2 – резистор С2-29-0,25-402 Ом;
R3 – резистор С2-29-0,25-4,42 кОм;

<i>Положение S1</i>	<i>Предельные значения U_г</i>
1	100 мВ
2	1,0 В
3	11 В

S1 – переключатель галетный ПГ23 или любой другой тип с параметрами не хуже следующих:

- 1) коммутируемое напряжение - от 10^{-6} до 100 В;
- 2) коммутируемый ток - от 10^{-6} до 0,1 А

Рисунок Е.4 – Определение основной погрешности и пульсаций при генерации напряжения

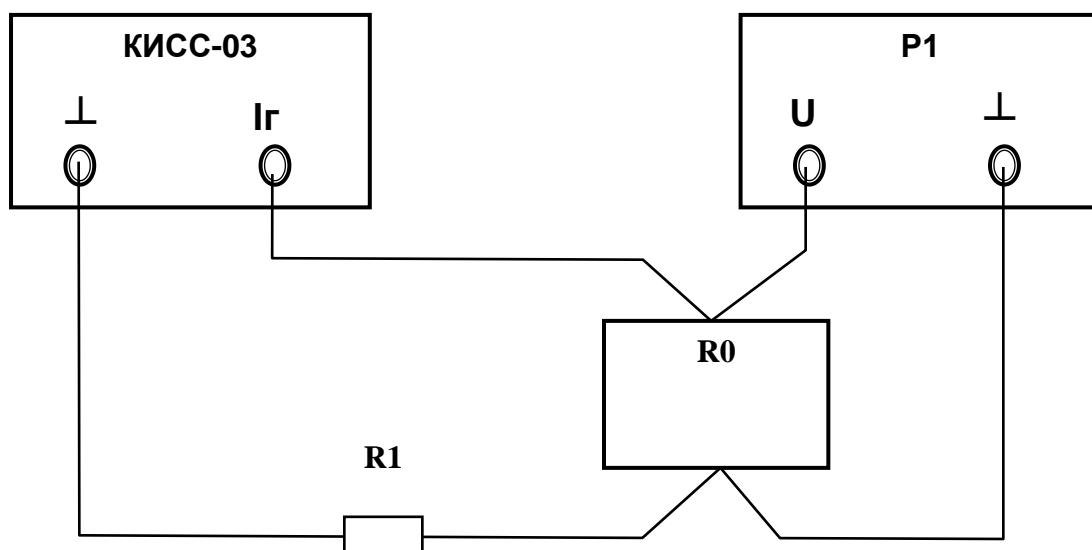


P1 – вольтметр постоянного тока;

R0 – эталонная мера сопротивления 100 Ом;

R1 – резистор МЛТ-0,25-390 Ом \pm 5 %


Рисунок Е.5 – Определение основной погрешности при генерации тока

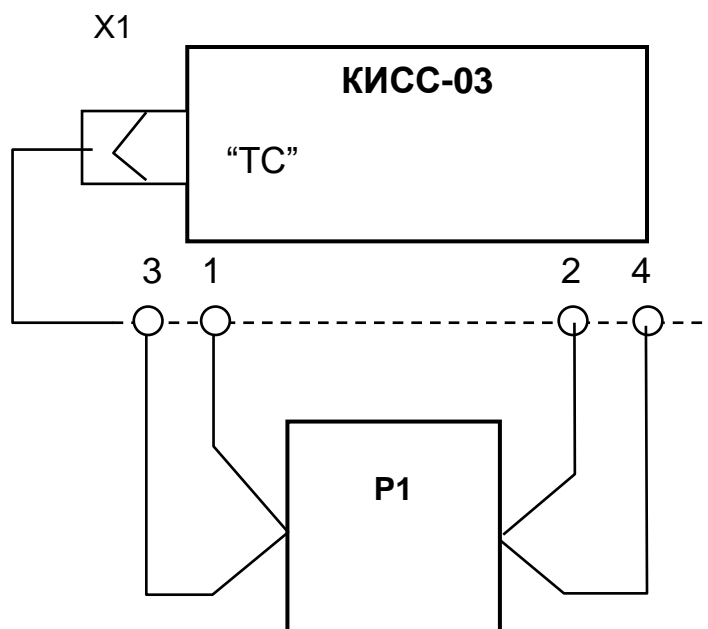

P1 – магазин сопротивлений;

X1 – розетка РС4ТВ (входит в комплект поставки)


Рисунок Е.6 – Определение основной погрешности при измерении температуры с помощью внешнего ТС

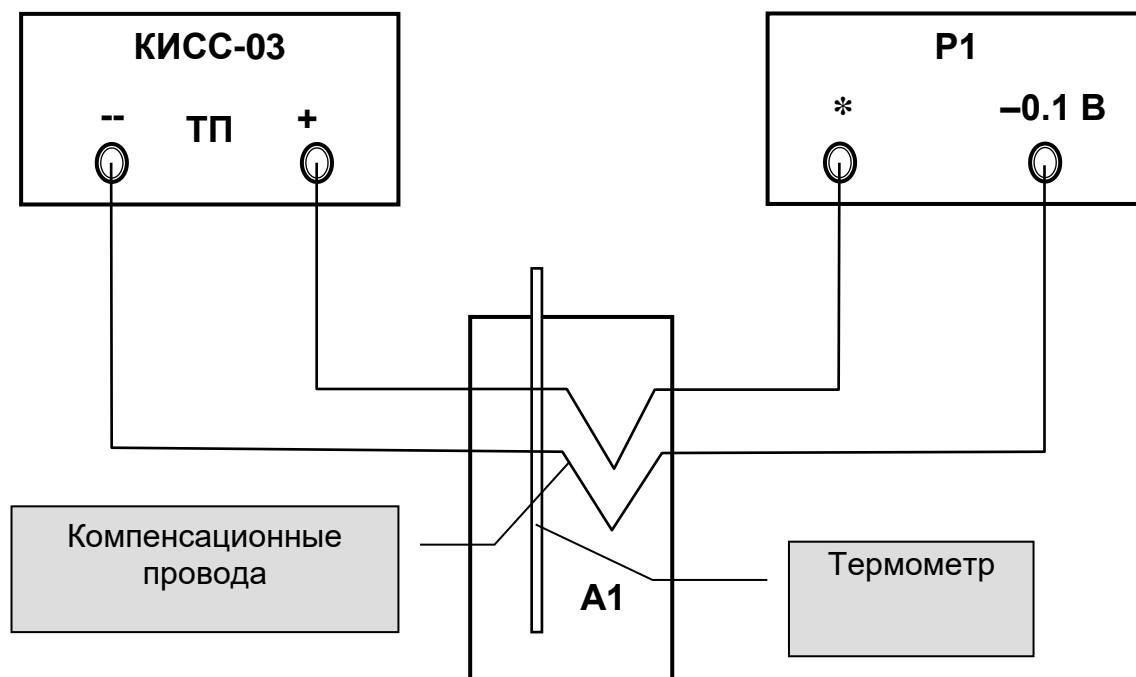

A1 – термостат;

P1 – источник эталонного напряжения (компаратор напряжений)

Рисунок Е.7 – Определение основной погрешности при измерении температуры с помощью ТП

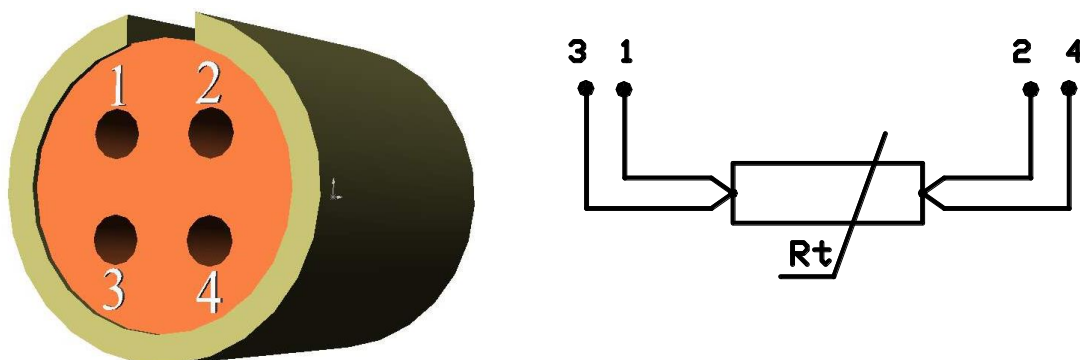

Розетка РС4ТВ с кожухом (входит в комплект поставки).

Рисунок Е.8 – Схема подключения внешнего датчика ТС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplopribor.dfc!gc`i ђcb`fi | эл. почта: tpp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70